Руководство по переналадке

Переналадка ecoTEC plus/3, ecoTEC pro/3 с природного газа на пропан Набор для переналадки арт. № 0020010641

Указания к документации

Следующие указания представляют собой «путеводитель» по всей документации. В сочетании с данным руководством по переналадке действительна и другая документация. За повреждения, вызванные несоблюдением данных руководств, мы не несем никакой ответственности.

Совместно действующая документация

Пожалуйста, при переналадке с природного газа на пропан соблюдайте все руководства по установке конструктивных деталей и компонентов установки. Данные руководства по установки были приложены к соответствующим элементам конструкции установки, а также компонентам.

Указания по технике безопасности



Указание

Установка и техобслуживание прибора, и в частности переналадка на другой вид газа, должны выполняться аккредитованным специалистом, который несет ответственность за выполнение существующих предписаний, правил и директив.



Опасно!

Опасность для жизни в результате отравления и взрыва по причине негерметичности!

По завершении установки выполните эксплуатационную проверку и проверку на герметичность.



Опасно!

Опасность ожогов из-за горячих узлов (термо-модуль и все водопроводящие узлы)! Касайтесь таких конструктивных деталей только, если они остыли.



Опасно!

После каждой переналадки проверяйте при помощи мультиметра заземление, полярность и сопротивление заземления.

Переналадка вида газа

Подготовка прибора к измерению давления истечения газа

- Отсоедините прибор от электросети, вытащив сетевой штекер из розетки. (При наличии только одного разъединителя следует извлечь предохранитель из выключателя.)
- Закройте запорный газовый кран прибора.
- Снимите лицевую обшивку прибора.

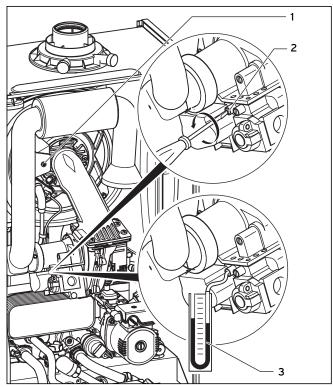


Рис. 1 Измерение давления на входе (давления истечения газа)



Опасность повреждений из-за неправильной настройки. Не снимайте трубу, всасывающую воздух, для измерения давления подключения, т.к. в противном случае Вы получите неверные значения!

- Ослабьте крепежный болт (1) трубы, всасывающей воздух, и откиньте ее вперед на 90°.
- Ослабьте обозначенный надписью "in" уплотнительный винт ниппеля, измеряющего давление подключения газа (2) на газовой арматуре.
- Подключите цифровой или U-образный манометр (3) для проверки давление подключения на измерительном ниппеле.
- Соедините прибор с электросетью.
- Откройте запорный газовый кран прибора.

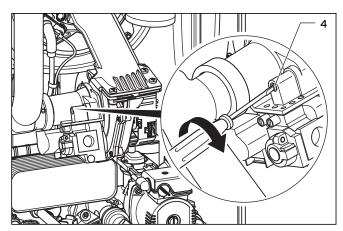


Рис. 2 Настройка коэффициента избытка воздуха



Внимание!

Опасность повреждений из-за неправильной настройки. Обратите внимание на указанное направление вращение на винте установки коэффициента избытка воздуха (4).

• Пока в приборе есть газ, поверните винт установки коэффициента избытка воздуха (4), исходя из положения на данный момент, приблизительно на 2 1/2 оборота внутрь - для этого поверните винт вправо (по часовой стрелке).

Активируйте диагностическую программу Р. 1 следующим образом:

- Включите "Сеть ВКЛ" или нажмите "Кнопку устранения сбоев".
- Нажмите кнопку "+" и удерживайте прибл. 5 секунд, пока на дисплее не появится "Р.О".
- После этого еще раз нажмите кнопку "+". На дисплее появляется "Р. 1".
- Нажмите кнопку "i", чтобы запустить диагностическую программу Р. 1.

После запуска диагностической программы Р. 1 прибор в течении 15 минут работает в режиме полной нагрузки, а затем выключается.



Указание!

Правильная повторная настройка значения CO_2 . Если после 5 попыток розжига зажигания не происходит, поверните винт установки коэффициента избытка воздуха (4) еще раз приблизительно на 1/2 оборота внутрь (вправо, по часовой стрелке).

Проверка давления истечения газа



Внимание! Пропан!

Опасность повреждений из-за неправильного давления подключения!

Если давление подключения находится вне диапазона от 25 до 35 гПа (мбар), Вам не следует выполнять настройку и вводить прибор в эксплуатацию!

Если давление подключения **находится** вне допустимого диапазона, и Вы не можете устранить ошибку, соблюдайте следующий порядок действий:

- Отключите прибор.
- Отсоедините прибор от электросети.
- Закройте запорный газовый кран прибора.
- Снимите манометр.
- Перекройте измерительный ниппель (2) посредством уплотнительного винта.
- Откиньте вверх трубу, всасывающую воздух, и закрепите ее крепежным болтом (1).
- Откройте запорный газовый кран.
- Проверьте уплотняющий винт измерительного ниппеля на прочность посадки.
- Снова закройте запорный газовый кран прибора.
- Установите лицевую обшивку.
- Уведомите предприятие газоснабжения.

Настройка прибора на новый вид газа

Если давление на входе находится в допустимом диапазоне, продолжите процедуру:

• Подождите, пока прибор не достигнет рабочей температуры (минимум 5 минут работы при полной нагрузке).

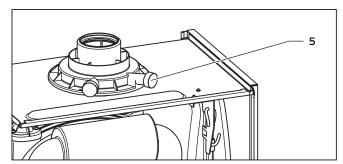


Рис. З Измерение содержания СО2

- Измерьте содержание CO₂ на штуцере измерения отработанных газов (5).
- Сравните измеренное значение с соответствующим значением в табл. 1.

Тип прибора	Содержание СО ₂ при номинальной нагрузке со снятой лицевой обшивкой для пропана в об.%
ecoTEC plus/3	10,0 ± 0,5
ecoTEC pro/3	10,0 ± 0,5

Табл. 1 Содержание CO_2 для пропана

Если измеренное содержание CO_2 не соответствует значению из табл. 1, выполните настройку следующим образом (настройка коэффициента избытка воздуха):

- Осторожно поверните винт установки коэффициента избытка воздуха (4) вправо (по часовой стрелке), чтобы уменьшить содержание CO₂.
- Осторожно поверните винт установки коэффициента избытка воздуха влево (против часовой стрелки), чтобы повысить содержание CO₂.
- После настройки СО₂ выйдите из диагностической программы P.1, одновременно нажимая кнопки "+" и "i". Выход из диагностической программы происходит и в том случае, если Вы в течение 15 минут не нажимаете ни одну из кнопок.
- Отключите прибор.
- Отсоедините прибор от электросети.
- Закройте запорный газовый кран прибора.
- Снимите манометр.
- Перекройте измерительный ниппель (2) посредством уплотнительного винта.
- Откиньте вверх трубу, всасывающую воздух, и закрепите ее крепежным болтом (1).
- Разместите прилагающуюся к набору для переналадки наклейку для переналадки на пропан рядом с маркировочной табличкой прибора.



Опасно!

После переналадки проверьте при помощи мультиметра заземление, полярность и сопротивление заземления.

- Откройте запорный газовый кран.
- Проверьте уплотняющий винт измерительного ниппеля на прочность посадки.



Опасно!

Опасность для жизни в результате отравления и взрыва по причине негерметичности!
По завершении переналадки выполните эксплуатационную проверку и проверку на герметичность.

- Установите лицевую обшивку прибора.
- Включите прибор.